



# 精密マシンバイス V P シリーズ 取 扱 説 明 書

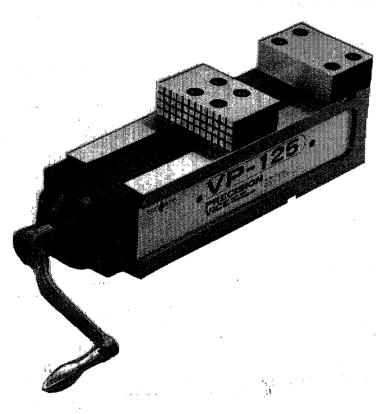

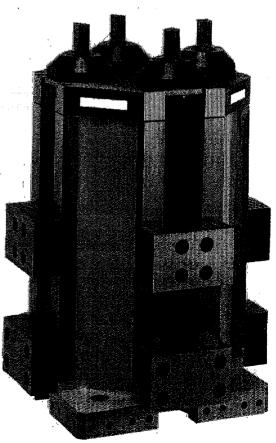


# 精密マシンバイスVPシリーズ取扱い説明

VP - 80, VP - 100, VP - 125, VP - 125

#### はじめに

このたびは、『ツダコマ 精密マシンバイス VPシリーズ』をお買い上げ頂きまして厚くお礼申し上げます。

ツダコマ製品は、長年にわたる研究と製造技術のもとに、ご使用されます方々のご意見を充分に取り入れ製造いたしておりますので、ご使用されます御社の生産向上に必ずお役にたつことと存じます。当製品はワークピース締め付け時の歪みを発生させることなく、しかも高精度を実現できる"ウエッジナットブロック機構"を採用しております。本機の機能を確実に発揮させるために、ご使用になる前に本書に記載されている機能・操作説明を熟読いただき、長く高精度を維持されますようお願い申し上げます。

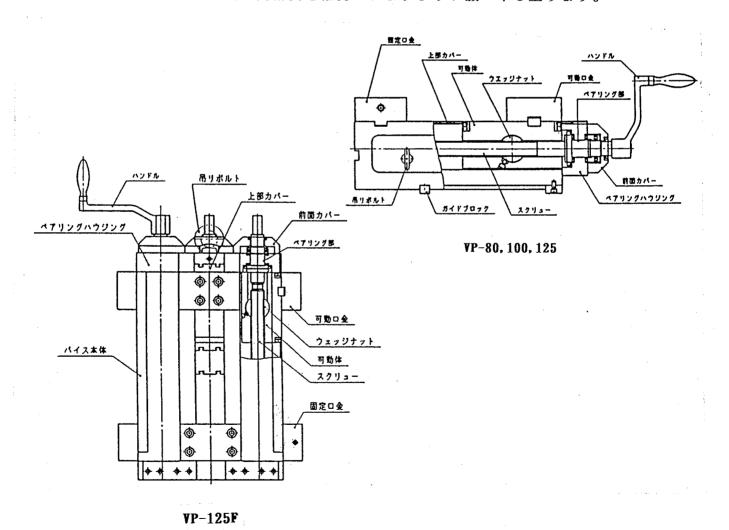

#### 1. 開梱

- 1-1 マシンバイス合格証による精度と付属品を確認下さい。
- 1-2 本体や付属品に施されている防錆油を軽油を利用して拭きとり下さい。 シンナーは塗装を剥離させますので、絶対に使用しないで下さい。
- 1-3 運搬は所定位置に吊り上げボルトを取付けて、ワイヤロープを掛けクレーンなどでバランスを保ちながら慎重に行って下さい。 各機種の重量は表2を参考にして下さい。

#### 2. 工作機械への取付

- 2A: VP-80, VP-100, VP-125の場合:
  - 2A-1 マシンバイス底面および工作機械テーブル上面とT溝の清掃(カエリ・ キズなどは油砥石などで除去)確認ください。
  - 2A-2 マシンバイス底面のガイドブロックを工作機械のT溝に一致させ、クラン ピングブロックで仮締めします。
    - (注1) T溝とガイドブロックの隙間が大きい場合は、T溝の片側によせてセットして下さい。
    - (注2) T溝とガイドブロックおよびクランピングボルトが適合しない場合は、ガイドブロックおよびクランピングボルトを各サイズ別に特別付属品として準備いたしておりますので、別途ご用命下さい。
  - 2A-3 固定側口金をダイヤルゲージで測定し、取付精度を確認・調整をし、クランピングボルトでしっかりと固定して下さい。

#### 2B: VP-125Fの場合:

- 2B-1 M16六角ボルトでマシニングセンタのパレットに取り付けます。 ボルト穴ピッチは200mm(図2 S寸法)で固定寸法です。 パレットのタップ穴ピッチと異なる場合はパレットにM16タップ穴を 追加するか、サブプレートを製作下さい。
- 2B-2 マシンバイスとパレットとの位置決めは、マシンバイスの底面寸法([] 3 0 0 mm) とパレットサイズの寸法差のスペーサを挟んで位置決めします。 (例:パレットサイズ [] 5 0 0 mmのとき、スペーサは1 0 mm) スペーサは特別付属品となりますので、パレットの寸法を確認 (パレット 図面をご送付下さい。)の上、当社へご発注または御社で製作お願いいたします。


#### 3. 使用上の注意事項

- 3-1 マシンバイスの締め付け操作は、必ず付属の操作ハンドルをご使用下さい。
- 3-2 ワークピースや治具に剛性がない場合、凹凸のあるワークピースの締め付け、 また締め付け面の平行度が悪いワークピースなど、悪条件の場合は締め付け力 が低下しますので注意下さい。
  - (注)締め付け時には、操作ハンドルやワークピースをハンマーなどで絶対に 叩かないで下さい。精度低下および本機部品が破損する場合があります。
- 3-3 ワークピースはマシンバイスの基準面(摺動面)ときちんと接するようにセットして下さい。
  - (注)締め付け位置が高くなるに比例して締付け精度・締付力は低下し、加工中にワークピースが動いたり、ワークピースの加工精度不良の原因になります。
- 3-4 軸受け部に毎日グリースを注入して下さい。
- 3-5 スクリュー部およびウエッジナット部を適時清掃、注油して下さい。 切削切粉などにより、ネジ部が汚れますと操作ハンドル回転ムラや重くなった りしますので、異常を感じたら清掃・注油を実施下さい。

前面カバーを外し、ベアリングハウジングを取りついているボルトを外すと ヘアリングハウジング、スクリュー、可動口金、ウエッジナット、可動体が セットで本体から抜けます。


- (注)操作ハンドル回転に異常があるまま、無理に回しますと部品破損につながりますので、無理に回さずに必ず清掃して下さい。
- 3-6 上部カバーは必ず取り付けて使用して下さい。(ただし、VP-125Fにおいては固定口金側には取り付きません。)
  - (注)上部カバーを取り付けない場合は、切削切粉が本体内に溜まり、ストロークが縮小したり、部品が破損したり、またベアリング部への異物混入による締付け不良の原因になります。切粉除去のため充分に清掃を実施下さい。

#### 4. 各機種の締付力

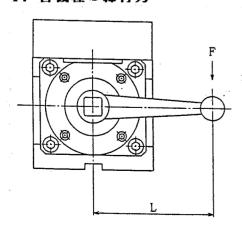


機	種	L	F(kgf)	箱付け力(kgf)
VP-	- 8 0	8 0	2 5	600
VP-	- 1 0 0	1 0 0	2 5	1 0 0 0
V P -	- 1 2 5	160	2 5	1 0 0 0
VP-	-125F	160	2 5	1 0 0 0

### 5. 各機種の仕様と寸法

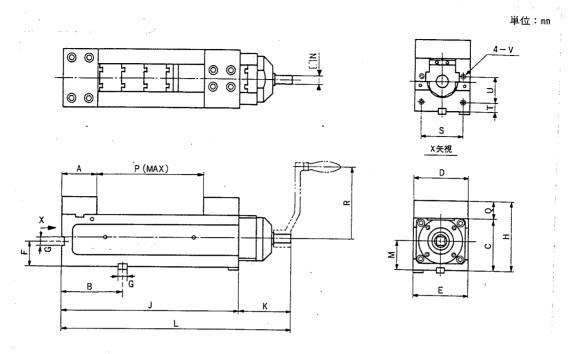



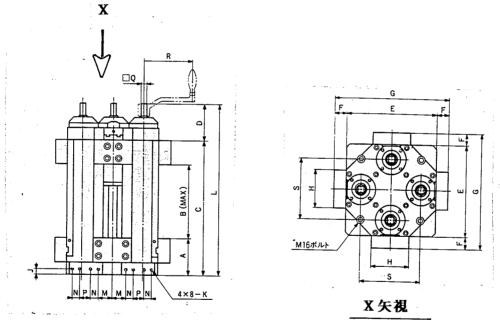


	<b>全人</b> 雙	$I_{\lambda}$	13	0	<b>(</b> 5)	Ē	[7]	( <b>2</b>	(4)	ر ال	K		W	ΙŢ.	Ē	(ð	E	S	1	U	$\mathcal{N}^{-1}$	
	VP-80	65	60	90	80	81	40	14	120	260	90	350	55	12	120	30	80	65	15	45	М8	<b>14</b> kg
	VP-100	75	100	100	100	101	50	14	135	300	100	400	60	14	145	35	100	83	15	55	M10	<b>22</b> kg
:	VP-125	80	140	115	125	126	55	18	155	400	120	520	65	19	240	40	160	96	20	56	M12	<b>40</b> kg

EFE KE	C D		(e	14	U	(	L	M	$\mathbf{I}_{\mathbf{I}}$	E	(a	E.	E	í.
<b>VP-125F</b> 120 240	440 120	300 40	380	125	18	M10	560	45	25	35	19	160	200	240kg

### 6. 精度規格

番号	検 査 事 項		許容値(mm)
1	本体底面と移動口金すべり面との平行度	100mmについて	0.004
2	口金の両くわえ面間の平行度	100mmについて	0.015
- 3	口金くわえ面と移動口金すべり面との 直角度 (直角より小のこと)	100mmについて	0.010
4	本体底面のガイドブロックと固定口金 くわえ面との直角度	100㎜について	0.008
5	同 上 平行度	100mmについて	0.008
6	締め付けたテストブロック上面と本体 底面との平行度	100mmについて	0.008
7	締め付けた時のテストブロック上面の 浮上がり(1ton締付時)		0.005
記事	1. 番号 6、7の測定方法、締付トルクは Jl 2. 並列仕様(下記事項が追加されます) ①本体底面から口金すべり面の高さの差 ②本体底面ガイドブロックに対する固定	Ē	く 許容値(mm) 0.01 0.01

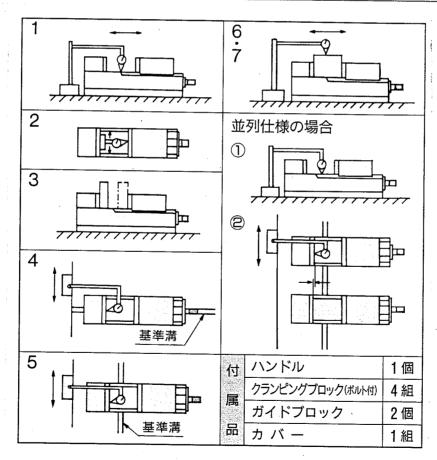



# 津田駒工業株式会社·工機販売部

〒 921-8529 石川県野々市市粟田 5 丁目 100 番地

TEL: (076) 294-5111 FAX: (076) 294-5157

URL: http://www.tsudakoma.co.jp E-mail: ksales@tsudakoma.co.jp

東部地区セールス直通電話 TEL (076) 294-5177 FAX (076) 294-5157 中部地区セールス直通電話 TEL (076) 294-5188 FAX (076) 294-5157 西部地区セールス直通電話 TEL (076) 294-5199 FAX (076) 294-5157 浜 松 営 業 所 TEL (053) 458-3177 FAX (053) 458-3178 福 岡 営 業 所 TEL (092) 574-8057 FAX (092) 571-7575