


拉钉规格

使用带有拉钉锥柄,通过转台分度移动,固定夹具,工件单元。
通过和机器人,简易装载机等组合,实现无人加工系统。

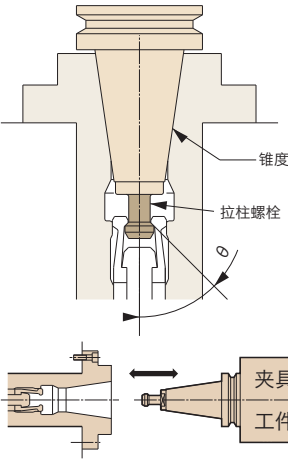

*附带刹车/解除刹车确认开关

适用型号与规格

单位: mm

型 号	锥柄	型 号	锥柄
RWB-250	BT-50	TWA-160	BT-40
RWB-320		TWA-200	BT-50
RWB-400		TBS-250	
RWB-500		TN-320	
		TWB-320	BT-40
			BT-50

请指定拉钉型号

锥度	拉柱型号	
BT-50	θ	
BT-40	45°	I
	60°	II
	90°	其他


回转接头

向装在数控转台上的工件,夹具供给液压,空压的旋转接头装置。能够实现装卸工件的自动化。


适用型号与规格

型 号	尺 寸	最多孔数		定格投入压力 MPa
		内置型	外置型	
RBS/RBH/RBM/ RWE/RWA/ RWH/RWM	160/200/250	6	6+1	标准:6.9 高压:21.0
	320	6	8+1	
RWB	250	10+1	—	
	320	12+1	—	
	400/500/630	16+1	—	
RDS	200	6	—	
TBS/TWA/TWS	130/160/200/250	6	—	
TWB	320	8+1	—	
	630/1000	12+1	—	
TWM	100	3	—	
	160/250	6	—	

外置型

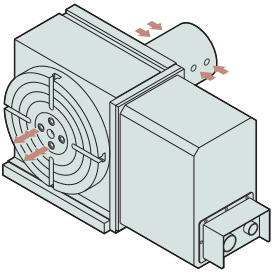

内置型

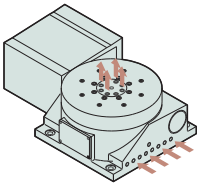


专用机使用实例

*请确认无记载机型。

*最大回路为6,紧凑型回转接头的对大投入压力:21MPa

紧凑型回转接头

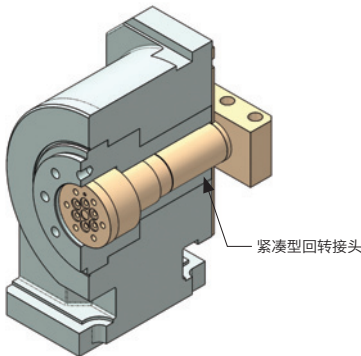

【规格】

最大接口数:6口

额定投入压力:21.0MPa

【对应机型】

对应通孔为 $\Phi 40$ mm的机型。

RBS/RBH/RBM、RWE/RWA/RWH/RWM、TBS、TWA/TWM系列
SS/SE/SH系列

*有关TWM, 请详细和窗口确认。